

NOTICE GENERATEUR A VAPEUR ARIANE GEN034AR

INSTRUCTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT AVEC ALIMENTATION DU RESERVOIR

- 1) Ouvrir le robinet pour entrée d'eau du réservoir (code A318I).
- 2) Remplir le réservoir situé à l'intérieur du générateur **EXCLUSIVEMENT** avec de l'eau du robinet (15 litres maxi.). N'utiliser aucun type d'eau distillée ni ajouter des adoucissants ou des parfums.
- 3) Appuyer sur les interrupteurs d'allumage A68 chaudière, A68 automatique et sur les interrupteurs 1-2 pour l'allumage du fer à repasser (n.1 fer à droite, n.2 fer à gauche). Après quelques secondes vous entendrez un bruit, c'est l'électro-pompe qui aspire de l'eau du réservoir et la déverse dans la chaudière (au cas où il n'y aurait aucun bruit, il faut éteindre immédiatement l'appareil en appuyant sur l'interrupteur d'allumage de la chaudière, A68 chaudière).
- 4) Ouvrir le robinet de décharge de l'air (code A318A) et vérifier l'écoulement de l'eau du tuyau transparent, après il faut refermer le robinet. Il est recommandé d'effectuer cette opération afin de vérifier le correct fonctionnement de la charge d'eau (on évitera d'éventuelles obstructions dues au calcaire).
- 5) Lorsque le voyant lumineux orange s'allume (20 minutes environ), le générateur est prêt à être utilisé. Il est conseillé de commencer le repassage seulement avec un fer à repasser (3/4 minutes environ) afin d'optimiser les conditions de température et la pression du générateur.
- 6) La poignée du thermostat du fer indique la température de repassage selon deux positions :
 - à sec : le fer repasse avec peu de chaleur, c'est à dire 80/100 degrés environ et sans l'emploi de la vapeur ;
 - à vapeur : le fer repasse avec une émission constante de vapeur.La poignée du thermostat réglée sur la position entre lin et coton développe la plus grande chaleur possible. La sortie de la vapeur est toujours pareille, c'est à dire peu à cause de la température trop élevée, 180° degrés environ.
- 7) Lorsqu'il n'y aura plus d'eau, le voyant lumineux blanc restera toujours allumé et la vapeur ne sortira plus des fers à repasser.
- 8) Après le repassage, fermer le robinet d'entrée de l'eau (code A318I) et ouvrir le robinet de décharge de l'air (code A318A). Cette opération évitera le remplissage anormal d'eau dans la chaudière lorsque le générateur n'est pas utilisé. Au cours du repassage suivant, si on n'effectue pas cette opération, il est possible que, au début, beaucoup d'eau sorte des fers et qu'on ne puisse pas repasser, il faut donc éteindre la chaudière, attendre deux heures environ jusqu'il n'y aura plus de pression et déverser l'eau du tuyau vert (code A239).

Lorsque l'écoulement de l'eau sera achevé, il faut fermer le robinet de décharge (code A92) et on peut recommencer à repasser d'après le point 1).
- 9) Après le repassage il est absolument nécessaire d'enlever du réservoir d'eau le tuyau de charge d'eau (code A224) et le tuyau de décharge d'eau (code A233) afin d'éviter que la chaudière ait aucune possibilité de charger de l'eau lorsqu'elle ne fonctionne pas.

INSTRUCTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT AVEC ALIMENTATION DU RESEAU HYDRIQUE

- 1) Brancher le générateur au réseau hydrique par moyen du porte gomme à gauche du petit meuble avec un tuyau indiqué pour la pression du réseau hydrique.
- 2) Ouvrir le robinet pour entrée d'eau du réseau hydrique (code A318S).
- 3) Appuyer sur les interrupteurs d'allumage A68 chaudière, A68 réseau hydrique, A68 automatique et sur les interrupteurs 1-2 pour l'allumage du fer à repasser (n.1 fer à droite, n.2 fer à gauche). Après quelques secondes vous entendrez un bruit, c'est l'électro-pompe qui aspire de l'eau du réservoir pour la déverser dans la chaudière (au cas où il n'y aurait aucun bruit, il faut éteindre immédiatement l'appareil en appuyant sur l'interrupteur d'allumage de la chaudière, A68 chaudière).
- 4) Ouvrir le robinet de décharge de l'air (code A318A) et vérifier l'écoulement de l'eau du tuyau transparent, après fermer le robinet. Il est recommandé d'effectuer cette opération afin de vérifier le fonctionnement correct de la charge d'eau (on évitera d'éventuelles obstructions dues au calcaire).

5) Lorsque le voyant lumineux orange s'allume (7/10 minutes environ), le générateur est prêt à être utilisé. Il est conseillé de commencer le repassage seulement avec un fer à repasser (3/4 minutes environ) afin d'optimiser les conditions de température et la pression du générateur.

6) La poignée du thermostat du fer indique la température de repassage selon deux positions :

- à sec : le fer repasse avec peu de chaleur, c'est à dire 80/100 degrés environ et sans l'emploi de la vapeur ;

- à vapeur : le fer repasse avec une émission constante de vapeur. La poignée du thermostat réglée sur la position entre lin et coton développe la plus grande chaleur possible. La sortie de la vapeur est toujours pareille, c'est à dire peu à cause de la température trop élevée, 180° degrés environ.

7) Lorsqu'il n'y aura plus d'eau, le voyant lumineux blanc restera toujours allumé et la vapeur ne sortira plus des fers à repasser.

8) Après le repassage, fermer le robinet d'entrée de l'eau (code A318I) et ouvrir le robinet de décharge de l'air (code A318A). Cette opération évitera le remplissage anormal d'eau dans la chaudière lorsque le générateur n'est pas utilisé. Au cours du repassage suivant, si on n'effectue pas cette opération, il est possible que, au début, beaucoup d'eau sorte des fers et qu'on ne puisse pas repasser, il faut donc éteindre la chaudière, attendre deux heures environ jusqu'il n'y aura plus de pression et déverser l'eau du tuyau vert (code A239).

Lorsque l'écoulement de l'eau sera achevé, il faut fermer le robinet de décharge (code A92) et on peut recommencer à repasser d'après le point 1).

9) Après le repassage il est absolument nécessaire d'enlever du réservoir d'eau le tuyau de charge d'eau (code A224) et le tuyau de décharge d'eau (code A233) afin d'éviter que la chaudière ait aucune possibilité de charger de l'eau lorsqu'elle ne fonctionne pas.

PRÉCAUTIONS À AVOIR POUR LE MODÈLE TYPE STIR AUTOMATICO

1) Pour résoudre d'éventuels inconvénients au système automatique de remplissage de la chaudière, il faut exclure ce dispositif en positionnant l'interrupteur de remplissage sur l'inscription "MANUAL".

2) Après l'épuisement de la vapeur résiduelle dans la chaudière, le remplissage manuel de l'eau devra être effectué au moyen de la goulotte située sur la partie supérieure du générateur (cod. A130) et la charge de l'eau devra être de 2,3 litres au maximum.

3) Pour rétablir le système de remplissage automatique de l'eau, il faut absolument appeler un technicien qualifié.

4) Au cours du remplissage de l'eau dans la chaudière, le voyant lumineux central blanc sera éteint.

5) Au cas où il n'y aurait plus d'eau dans le réservoir ou dans l'aqueduc ainsi que de la vapeur dans les fers à repasser, débrancher la fiche du générateur de l'installation électrique, remplir le réservoir, réintroduire la fiche, positionner l'interrupteur de remplissage sur l'inscription "MANUAL" pour quelques secondes et ensuite repositionner l'interrupteur sur l'inscription "AUTOMATIC" (le remplissage de l'eau repartira).

6) N'effectuer jamais aucune opération lorsque le générateur est sous pression.

7) N'enlever pas le bouchon du réservoir lorsque le repassage est en cours et, de toute façon, avant d'enlever le bouchon, vérifier qu'il n'y a plus d'émission de vapeur du fer à repasser. L'appareil est équipé d'un dispositif thermique d'interruption qui ne doit être remplacé que chez nos centres autorisés ou par du personnel qualifié.


8) Pendant les premières heures de travail, le fer à vapeur pourra émettre une légère odeur qui disparaîtra par la suite ; tout ça est dû à la normalisation des matériaux de construction et ne cause pas de dégât à l'appareil.

Lorsqu'on allume l'interrupteur du fer (Code A68) et au cours des 2,3 premières minutes de repassage, le petit volant du thermostat (Code A5) doit être positionné sur la température "LAINE" ; ensuite on pourra le régler sur la position de repassage souhaitée (coton, lin, etc.)

9) Ne laissez pas votre fer à repasser branché sans surveillance lorsqu'il n'est pas utilisé ou il est en température.


10) Si le cordon d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par un Centre de Service Après-vente ou par du personnel qualifié.

- 11) Le cordon d'alimentation ne doit pas être branché à une installation électrique fixe, au contraire il faut brancher une fiche homologuée 250V 25A 2P+T à l'extrémité libre du cordon (type industriel).
- 12) Il est obligatoire de brancher toujours l'appareil à une prise ayant la "mise à terre".
- 13) Le branchement au réseau hydrique doit être effectué par du personnel qualifié.
- 14) Positionner l'appareil loin de murs en bois ou matériaux inflammables.
- 15) Il ne faut pas vaporiser de la vapeur sur les murs et sur les grilles d'appui du fer pendant le repassage.
- 16) Avant de verser l'eau dans le réservoir (dans le réservoir pour le fonctionnement automatique ou dans la chaudière pour le fonctionnement manuel) il faut toujours débrancher la fiche de la prise d'alimentation.
- 17) Le remplissage du réservoir avec l'eau (fonctionnement automatique) doit être effectué par du personnel qualifié, tandis que pour le remplissage de la chaudière (fonctionnement manuel) il faut toujours laisser refroidir la chaudière et ensuite dévisser le bouchon lentement.
- 18) L'appareil ne doit pas être installé à l'extérieur ou dans les milieux où le nettoyage est effectué avec des jets d'eau.
- 19) Pour le nettoyage extérieur de l'enveloppe, utiliser uniquement un chiffon humide sans vaporiser aucune liquide.
- 20) Avant de nettoyer l'appareil ou d'effectuer n'importe quelle opération d'entretien, débrancher le toujours de la prise de courant.

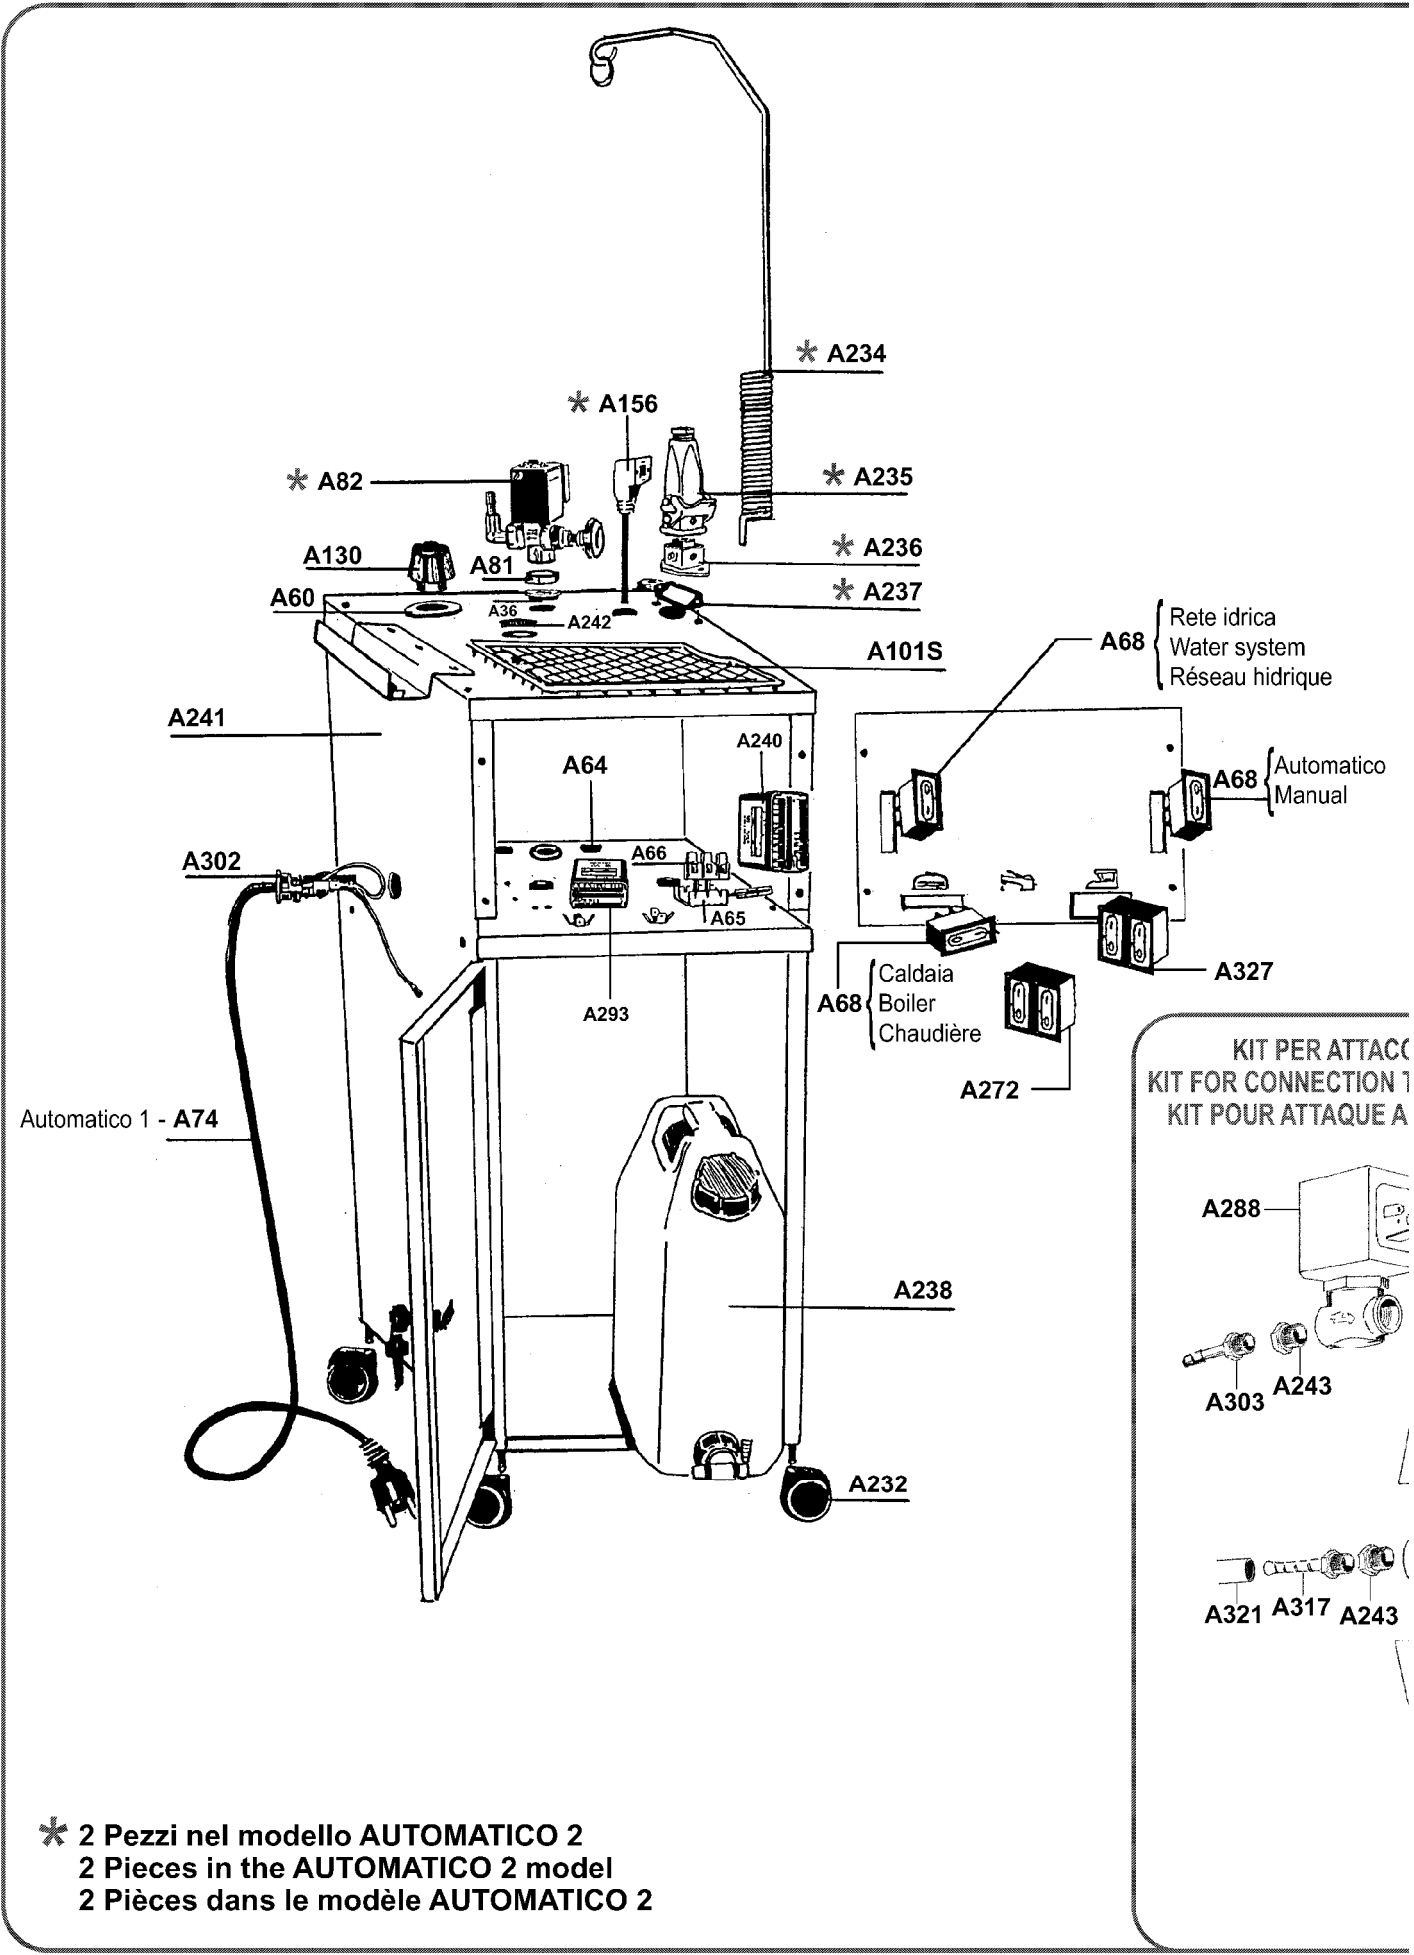

* 2 Pezzi nel modello AUTOMATICO 2
 2 Pieces in the AUTOMATICO 2 model
 2 Pièces dans le modèle AUTOMATICO 2

KIT PER ATTACCO
 KIT FOR CONNECTION 1
 KIT POUR ATTAQUE A

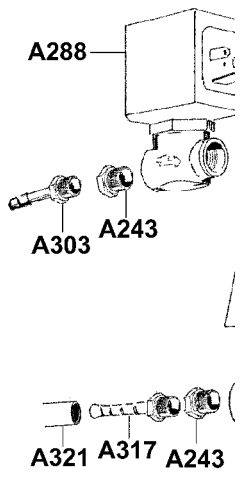

A75

A125

A85

A87

A223

A124 - Automatico 1

A83A - Automatico 1

A53A - Automatico 1

A54A - Automatico 1

A84DA

A231

A230

A229

A239

A294

A92

A228

A290

A233


A226

A225


A318A

A224

DO RETE IDRICA
TO THE WATER SYSTEM
U RÉSEAU HYDRIQUE

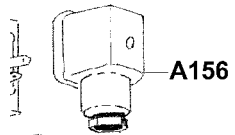


A156




A287

A309




A318S

Rete idrica
Water system
Réseau hydrique




A286



A318T




Tanica
Tank
Réservoir



A319



A224

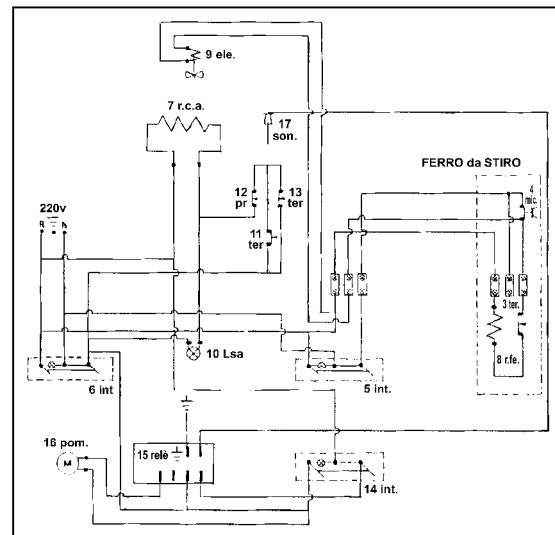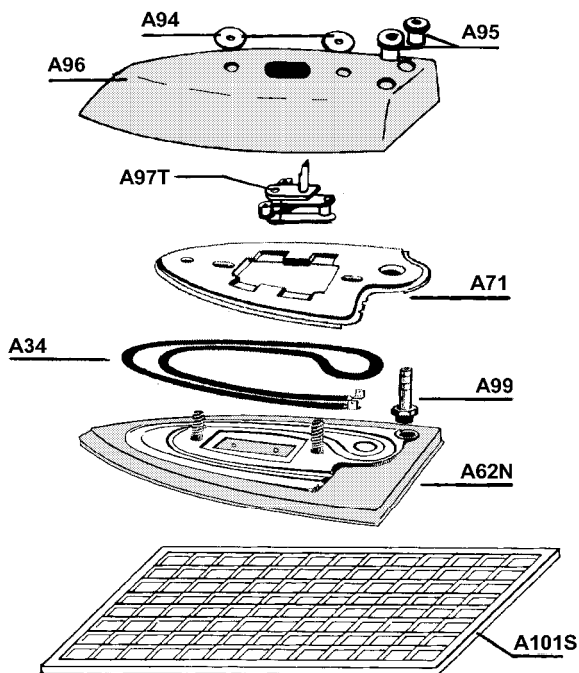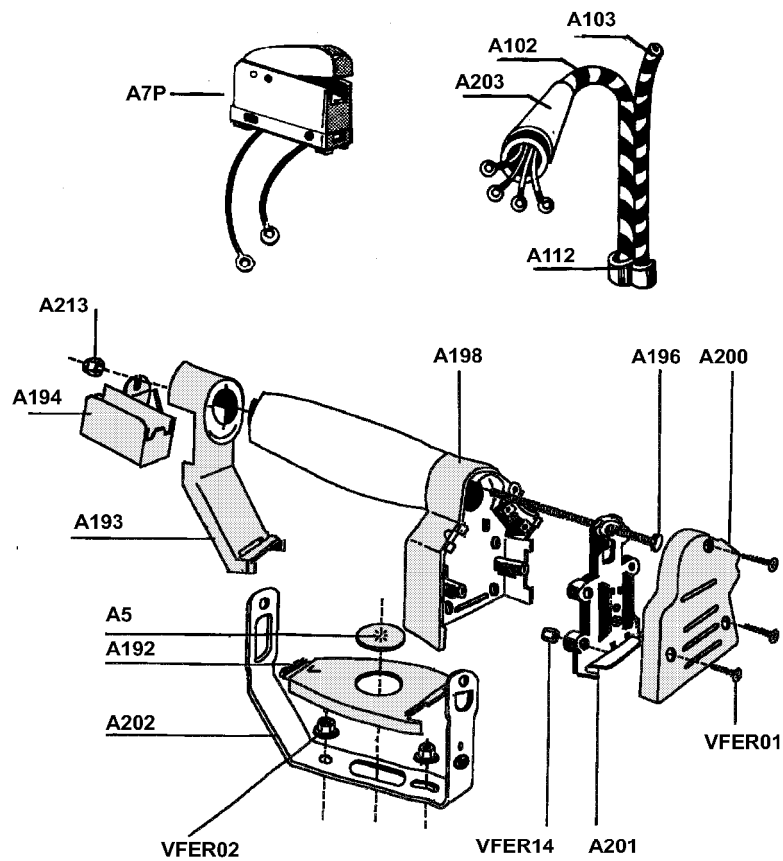

RESISTENZA FERRO - Iron resistance - Résistance du fer

W 900

ALIMENTAZIONE MONOFASE
Single-phase put - Alimentation monophasé

V230
V120

COD. / CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	DESCRIPTION
A130	Tappo con valvola di sicurezza con guarnizione	Cap with safety valve and gasket	Bouchon avec soupape de sécurité et joint
A234	Antenna reggiglio per automatico	Cable-holding fork	Antenne porte-fi
A235	Spina per ferro da stiro	Iron plug	Fiche pour fer à repasser
A236	Presca fer ferro da stiro	Iron socket	Prise pour fer à repasser
A237	Guarnizione per presa ferro da stiro	Socket gasket	Joint prise
A68	Interruttore	Switch	Interrupteurs
A327	Interruttore doppio	Double switch	Interrupteurs double
A272	Portialampada doppio con cappuccio	Double warning lamp holder	Douille Témoin double
A238	Tanica per acqua	Tank for water	Réservoir pour l'eau
A232	Ruota nera con perno per mobiletto	Black wheel for cabinet	Roues noire pour petit armoire
A74	Can con spina 3000/4000	Cable with plug	Cable d'alimentation
A302	Posacavo con morsetteria per AUTOMATICO	Cable and plug rest with clamps holder	Porte-Câble avec fiche et bornes
A64	Disanziali in EPDM	EPDM Spacers	Pièces d'entretoisement en EPDM
A240	Scheda elettronica per AUTOMATICO	Electronic card for AUTOMATICO	Carte électronique pour AUTOMATICO
A293	Teleruttore per AUTOMATICO	Commutator for AUTOMATICO	Commutateur pour AUTOMATICO
A65	Portiamorsettieria PA228 Nylon Bianco	Clamps holding bag	Porte-bornes
A66	Morsettieria PA228	Clamps holder	Bornes
A241	Mobiletto completo	Complete cabinet	Petite armoire complète
A60	Guarnizione valvola	Valve gasket	Joint de soupape
A242	Tappo per pulizia sonda	Cap for probe cleaning	Bouchon pour nettoyage de la sonde
A36	Guarnizione isol.cappottina per uscita vapore	Gasket insulator casing	Joint isolant capot
A81	Ghiera per controdatto elettrov. esterna	Valve metal ring	Collier pour soupape électrique
A82	Elettrovalvola FF+reg.vapore 230V. 50HZ	Electrovalve	Soupape électrique
A156	Connettore per elettrov.con regolazione	Connector for electrovalve with regulation	Connecteur pour soupape électrique
A101S	Posaferro in EPDM grigio 60SH	Silicon iron best	Porte-fer au silicone
A75	Raccordo scarico pressostato	Pressostat release	Dégagement pressostat
A85	Tubo cotto in rame per pressostato	Copper pipe pressostat	Tuyau en cuivre pour pressostat
A87	Pressostato	Pressostat	Pressostat
A125	Bussola per entrata acqua STIR11/12/17	Bush for water entry	Douille pour entrée de l'eau
A223	Sonda per caldaia automatica	Boiler probe	Sonde pour la chaudière
A124	Raccordo elettrov. esterna	Pipe fitting for external electrovalve	Raccord pour soupape électrique externe
A83A	Caldaia STIR2300 per AUTOMATICO	Boiler STIR2300 for AUTOMATICO	Chaudière STIR2300 pour AUTOMATICO
A53A	Guarnizione cald.mod.nuovo in sil.rosso	Boiler gasket new model in red silicon	Joint étanches de la chaudière silicone rouge
A54A	Resistenza caldaia per AUTOMATICO	Boiler coil for AUTOMATICO	Résist.de la chaudière pour AUTOMATICO
A84DA	Term.caldaia doppio per automatico	Double Thermostat boiler	Double thermostat chaudière
A224	Tubo carico acqua mm.100	Water charge pipe	Tuyau pour charge d'eau
A225	Pompa per AUTOMATICO	Water charge pump	Pompe pour charge de l'eau
A226	Filtro pompa carico acqua	Pump filter for water charge	Filter de la pompe pour charge de l'eau
A228	Niples 3/8	Nipples 3/8	Nipples 3/8
A290	Niples 1/4 - 1/8 conico per areatore	Nipples 1/4 - 1/8	Nipples 1/4 - 1/8
A229	Bocchettone 1/2 3/8	Water charge pipe fitting	Raccord pour charge de l'eau
A230	Raccordo entrata acqua in caldaia per AUTOMATICO	Brass pipe for water charge	Tuyau en laiton pour charge de l'eau
A231	Gomito 1/2 carico/scarico acqua	Elbow 1/2 water charge/discharge	Coude 1/2 charge/discharge de l'eau
A239	Tubo per scarico acqua mm.70	Pipe discharge water	Tuyau pour eau décharge
A233	Tubo per filtro pompa mm.70	Pipe for pump filter	Tuyau pour filtre de la pompe
A294	Portagomma per pulizia caldaia AUTOMATICO	Rubber hold	Porte-gomme
A92	Rubinetto sfera valvola c/guarniz.in teflon	Ball tap	Robinet spherique
A288	Elettrovalvola per carico acqua	Electrovalve for water charge	Soupape électrique pour charge de l'eau
A243	Niples 1/4M - 1/8F per electr.carico acqua	Nipples 1/4M-1/8F for electrovalve water charge	Nipples 1/4M-1/8F pour soupape électrique pour charge de l'eau
A303	Portagomma per elettrovalvola carico acqua con OR	Rubber hold for electrovalve water charge with OR	Porte-gomme pour soupape électrique pour charge d'eau avec OR
A287	Gomito per elettrovalvola	Elbow for electrovalve	Coude pour soupape électrique
A309	Passacavo per connettore mod.AUTOMATICO	Cable-loop cord for connector AUTOMATICO mod.	Cordon où passe le câble pour connecteur mod.AUTOMATICO
A318S/TIA	Rubinetto	Tap	Robinet
A321	Tubo uscita acqua mm.35	Water discharge pipe	Tuyau pour discharge d'eau
A317	Portagomma carico acqua 1/4	Rubber hold water charge	Rubber hold water charge
A286	Niples T1/4 per elettrovalvola	Nipples T1/4 for electrovalve	Nipples T1/4 pour soupape électrique
A319	Portagomma carico acqua 1/8	Rubber hold water charge	Rubber hold water charge
A194	Supporto microint.manico sughero nuovo	Microswitch support	Support microinterrupteur
A193	Copertura anteriore manico in sughero nuovo	Front cover	Enveloppe antérieure
A192	Copertura inferiore manico in sughero nuovo	Bottom cover	Enveloppe inférieure
A202	Supporto manico in sughero nuovo	Cork handle support	Support poignée en liège
VFER02	Dadi fissaggio supporto manico	Nut fixing handle support	Ecrous fixation support poignée
VFER14	Dado ottone 4x7CH8 per contatti tabacchiera	Brass nut	Ecrou en laiton
A201	Piastra fissaggio cavi elettrici	Electric wire fastening plate	Plaque de fixation des cables électrique
VFER01	Viti hilo 4x12 per tabacchiera	Hilo screws	Vis hilo
A200	Coperchio scatola contatti manico sughero nuovo	Contact box lid	Couvercle boîte de contacts
A196	Tirante per manico in sughero	Connecting cord for cork handle	Tirant pour poignée en liège
A198	Corpo manico in sughero nuovo	Body of cork handle	Corps poignée en liège
A213	Dado ch10 x 6MA per perno manico in sughero	Self-locking nut	Ecrou de sureté
A5	Volantino ferro	Hand wheel	Bouton-volant
A7P	Microinterruttore per ferro	Microswitch for iron	Microinterrupteur pour le fer
A94	Rondelle isolanti per ferro	Insulating washer for iron	Rondelle isolantes pour le fer
A95	Isolanti calotta in silicone	Cover insulator	Isolants de la calotte
A96	Calotta per ferro	Cover	Calotte
A97T	Termostato termofusibile integrato	Iron thermostat with fuse	Thermostat du fer avec fusible
A71	Copriresistenza in alluminio	Iron resistor cap	Couvre-résistance du fer
A34	Resistenza ferro corazz. 900W 240V	Iron coil	Résistance du fer
A62N	Piastra elettroferro c/sagoma resist.nichelata	Iron plate	Plaque du fer
A99	Raccordo per entrata vapore portagomma ott.OT58	Rubber hold	Porte-gomme
A102	Cordone elettrico per ferro	Electric cord for iron	Cordon électrique pour fer
A103	Gomma vapore	Steam rubber	Gomme-vapeur
A203	Passacavo per manico in sughero nuovo	Cable-loop cord	Cordon où passe le câble
A112	Morsetto stringifilo	Cable clamper	Pince-fil

11 TER	TERMOSTATO DI SICUREZZA SAFETY THERMOSTAT THERMOSTAT DE SECURITE	5 INT	INTERRUTTORE FERRO IRON SWITCH-OFF INTERRUPTEUR DU FER	9 ELE	ELETTROVALVOLA ELECTROVALVE SOUPAPE ELECTRIQUE	15 RELE	SCHEDA ELETTRONICA ELECTRONIC CARD CARTE ELECTRONIQUE
12 PR	PRESSOSTATO PRESSOSTAT PRESSOSTAT	6 INT	INTERRUTTORE CALDAIA BOILER SWITCH-OFF INTERRUPTEUR DE LA CHAUDIERE	10 LSA	LAMPADA SPIA DOPPIA DOUBLE WARNING LIGHT LAMP LAMPE TMOIN DOUBLE	16 POM	POMPA CARICO ACQUA PUMP FOR WATER CHARGE POMPE POUR CHARGE D'EAU
3 TER	TERMOSTATO FERRO IRON THERMOSTAT THERMOSTAT DU FER	7 RCA	RESISTENZA CALDAIA BOILER RESISTOR RESISTANCE DE LA CHAUDIERE	13 TER	TERMOSTATO FINE ACQUA WATER OFF THERMOSTAT THERMOSTAT DU FIN D'EAU	17 SON	SONDA LIVELLO ACQUA PROBE WATER LEVEL SONDE NIVEAU EAU
4 TER	MICROINTERRUTTORE MICRO SWITCH-OFF MICROINTERRUPTEUR	8 RFE	RESISTENZA FERRO IRON RESISTOR RESISTANCE DU FER	14 INT	INTERRUTTORE MANUALE/AUTOMATICO MANUAL/AUTOMATIC SWITCH OFF INTERRUPTEUR MANUEL/AUTOMATIQUE		

**EBERHARDT FRERES**

Service après vente

ARIANE**GEN034AR**

N° de série début: -

N° de série fin: -

Produit : ANNEE 2003 GENERATEUR AUTOMATIQUE

Date : 04/2007
Famille : Repassage Générateurs de vapeur Professionnel

Page	Position	Référence	Qte	Designation
1	1	A234	0	TIGE DE SUSPENSION CABLE FER
1	2	A101S	0	REPOSE FER SILICONE
1	3	A82	0	ELECTROVANNE REGLABLE
1	4	A130	0	BOUCHON SOUPAPE DE SURETE Diam 28,4
1	5	A60	0	JOINTS DE SOUPAPE
1	6	A70	0	CABLE AVEC FICHE
1	7	A68	3	INTERRUPTEURS CHAUDIERE
1	8	A240	0	PLATINE DE REGULATION
1	9	A64	0	PIECES D'ENTRETOISEMENT EN DUTRAL
1	10	A66	0	BORNES
1	11	A65	0	PORTE-BORNES
1	12	A232	0	ROULETTE GEN034
1	13	A36	0	ISOLATION SOUPAPE ELECTRIQUE
1	14	A81	0	GHIERA PER ELETTRIVALVOLA
2	1	A75	0	DEGAGEMENT PRESSOSTAT
2	2	A125	0	DOUILLE POUR ENTREE D'EAU
2	3	A87	0	PRESSOSTAT
2	4	A85	0	TUYAU CUIVRE POUR PRESSOSTAT
2	5	A2300	0	ISOLATION CHAUDIERE STIR 2300
2	6	A92	0	ROBINET A SPHERE
2	7	A226	0	FILTRE POUR POMPE
2	8	A225	0	MOTEUR POMPE
2	9	A124	0	RACCORD LAITON
2	10	A53+A53A	0	JOINT DE CHAUDIERE STIROLUX
2	11	A54A	0	RESISTANCE 1500W GEN034
2	12	A83A	0	CHAUDIERE ALU 4 FILETAGES GEN034
3	1	A7P	0	MICRORUPTEUR
3	2	A103AUT	0	TUYAU GEN034 (2,10)
3	3	A102	0	CABLE D'ALIMENTATION DU FER
3	4	A203	0	CORDON OU PASSE LE CABLE
3	5	A112	0	PINCE-FIL
3	6	A200	0	COUVERCLE BOITE DE CONTACTS POIGEE EN
3	7	A196	0	CHEVILLE NIQUELEE M6 LG.157
3	8	A198	0	CORPS POIGNEE EN LIEGE
3	9	A213	0	ECROU DE SURETE
3	10	A194	0	SUPPORT MICROINTERRUPTEUR POIGNEE EN
3	11	A193	0	ENVELOPPE ANTERIEURE POIGNEE EN LIEGE
3	12	A5	0	BOUTON-VOLANT
3	13	A192	0	ENVELOPPE INFERIEURE POIGNEE EN LIEGE
3	14	A202	0	SUPPORT POIGNEE EN LIEGE
3	15	VFER02	0	ECROU FI MOLETE C18 6MA ZNB
3	16	VFER14	0	ECROU MX8CH 7
3	17	A201	0	PLAQUE DE FIXATION DES CABLES ELECTRI
3	18	VFER01	0	VIS HILO TC 4X16
3	19	A94	0	RONDELLE ISOLANTES
3	20	A95	0	ISOLANTS DE LA CALOTTE
3	21	A96C	0	CALOTTE
3	22	A97T	0	THERMOSTAT FER AVEC FUSIBLE
3	23	A71	0	COUVRE-RESISTANCE DU FER
3	24	A99	0	PORTE-GOMME

DIVISION ELECTROMENAGER - DIVISION PROFESSIONNELLE

EBERHARDT FRERES, 18 RUE DES FRERES EBERTS, BOITE POSTALE 83, F-67024 STRASBOURG CEDEX 1,

TELEPHONE 03 88 65 71 71 - FAX CIAL 03 88 39 28 58 FAX SAV - FAX SAV 03 88 40 24 34

Minitel SAV : 3615 EFSAV - Site internet SAV <http://sav.eberhardt.fr>

Société anonyme au capital de 2.100.000 F, R.C. Strasbourg B 578 503 112, C.C.P. Strasbourg 531-94P



EBERHARDT FRERES

Service après vente

ARIANE

GEN034AR

N° de série début: -

N° de série fin: -

Produit : ANNEE 2003 GENERATEUR AUTOMATIQUE

Famille : Repassage Générateurs de vapeur Professionnel

Page	Position	Référence	Qte	Designation
3	25	A101S	0	REPOSE FER SILICONE
3	30	FER005	0	FER W900 MODELE AUTOMATIQUE GEN034